




NÁVOD K POUŽITÍ

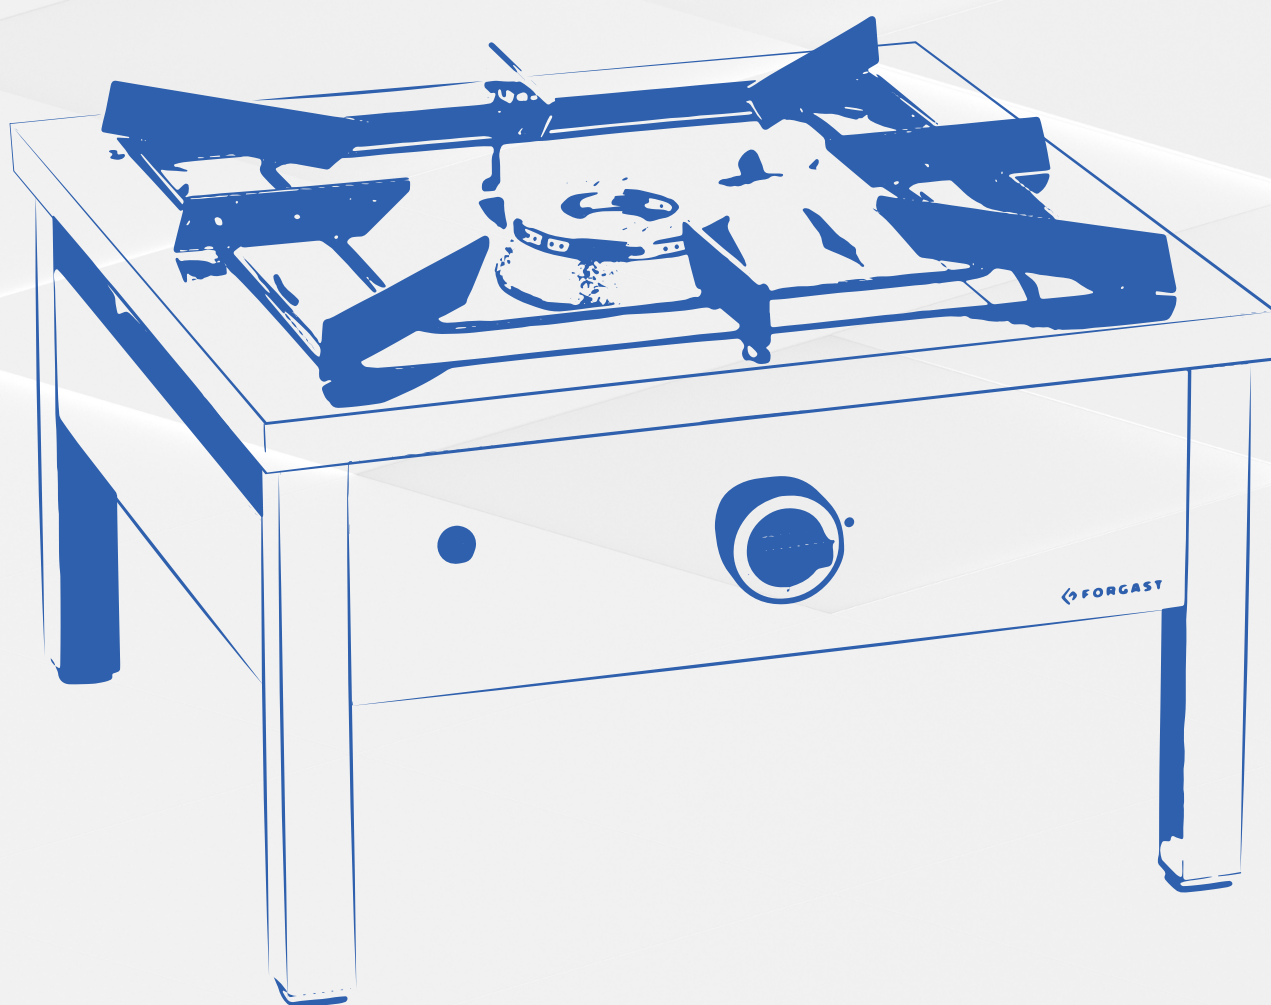

PLYNOVÝCH SPORÁKŮ

FG09414 / FG09412

Verze 2/2020

- PŘEKLAD ORIGINÁLNÍ INSTRUKCE -

1. POZNÁMKY	3
2. URČENÍ	4
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	4
4. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA	4
5. BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY PRÁCE	6
6. NÁVOD K POUŽITÍ	6
7. NÁVOD NA ÚDRŽBU A OPRAVY	7
8. BALENÍ, NAKLÁDÁNÍ A DOPRAVA	7
9. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY	7
10. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ	8
11. NÁVOD PRO INSTALÁTORA	8
12. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A LIKVIDACE	11

POZNÁMKA:

Tento návod byl přeložen z originálního návodu v anglickém jazyce pomocí umělé inteligence a strojového překladu.



VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI

Stali jste se uživateli nového plynového sporáku. Patří do rodiny sporáků, které byly navrženy s cílem zajistit vysokou funkčnost, a zároveň bylo použito moderního designu, díky čemuž tento sporák jistě bude součástí moderně vybaveného zařízení. Před zahájením používání sporáku prosíme o důkladné seznámení se s obsahem tohoto návodu. Obsahuje doporučení a pokyny týkající se správného používání. Díky tomu se budete moci mnoho let těšit z bezproblémového provozu tohoto zařízení. Přejeme Vám spokojenost a radost z přesného nákupu.

Forgast



1. POZNÁMKY!

1. Před prvním uvedením stoličky do provozu je nutné se důkladně seznámit s návodem k obsluze a bezpečnostními doporučeními.
2. Stoličky jsou výrobky, které neobsahují materiály nebezpečné pro životní prostředí.
3. Materiály, ze kterých je vyrobeno balení, se dají využít jako druhotné suroviny.
4. Opotřebovanou stoličku je třeba uvést do stavu, který znemožní její opětovné použití. Následně zařízení předat specializovaným jednotkám zabývajícím se likvidací nebo skupováním druhotných surovin.
5. Zařízení je přizpůsobeno pro plyn a tlak uvedený na typovém štítku.
6. Výrobek instalovat po 8 hodinách sezónování v místnosti.
7. Připojení stoličky do plynové instalace nebo k propan-butanovému plynu a její regulaci musí provést výhradně oprávněný instalatér plynových zařízení, který má aktuální osvědčení o kvalifikaci „E“ v oblasti provozu zařízení a energetických instalací.
8. Připojení stoličky k elektrické instalaci musí provést instalatér s platným osvědčením o kvalifikaci „E“ v oblasti provozu zařízení a energetických instalací.
9. Výrobce nenes odpovědnost za zranění nebo poškození způsobené nesprávnou instalací zařízení nebo jeho nesprávným používáním.
10. V případě poruchy zařízení, zejména při výskytu zkratu, je nutné zařízení vypnout a neprodleně kontaktovat servisní středisko. Poškozenou stoličku není dovoleno používat.
11. Není povoleno provádět jakékoli opravy na vlastní pěst, jinak dojde k zániku záruky.
12. Výrobce si vyhrazuje právo na změny za účelem modernizace zařízení a neustálého zlepšování kvality, bez předchozího upozornění. Tyto změny však nebudou uživatelům způsobovat potíže.

2. URČENÍ

Tento návod k obsluze se vztahuje na rodinu plynových stoliček vybavených výkonnými hořáky se stabilizací plamene, které splňují požadavky podle PN-EN 203-1:2022-05; PN-EN 203-2-1:2022-05 a PN-EN 437. Tyto stoličky byly navrženy a vyrobeny jako profesionální topná zařízení pro přípravu pokrmů (vaření, smažení, pečení) v barech, restauracích atd. zařízeních hromadného stravování.

Stoličky jsou přizpůsobeny k napájení následujícími plynovými palivy:

- Rodina 2 skupina: 2E (20mbar), 2H (20mbar) – zemní plyn (G20)
- Rodina 3 skupina: 3P (37mbar), 3P (50mbar) – propan (G31)
- 3B/P (37mbar) – propan-butan (G30).

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Plynové stoličky FORGAST jsou vyráběny jako jedno- a dvouhořákové zařízení. Mají estetické pouzdro z nerezové oceli, ventily s ochranou proti úniku, které uzavírají přívod plynu v případě zhasnutí plamene, a plynový hořák s vysokým výkonem se stabilizací plamene. Zařízení mají koncovku připojení s závitem R 1/2." Každý hořák stoličky může být zatížen nádobou o hmotnosti 100 kg.

4. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Charakteristika hořáků pro zemní plyn a kapalně plyny:

Hořák č. 1.

DRUH PLYNU		NOMINÁLNÍ TLAK		ZATÍŽENÍ TEPELNÉ (KW)	PRŮMĚR DÝZY (MM)
		mbar	Pa		
Zemní plyn 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	3,4	1,40
Kapalně plyn	3B/P (G30)	37	3700	3,4	0,92
	3P (G31)	37	3700	3,4	0,95
	3P (G31)	50	5000	3,4	0,85

Hořák č. 2.

DRUH PLYNU		NOMINÁLNÍ TLAK		ZATÍŽENÍ TEPELNÉ (KW)	PRŮMĚR DÝZY (MM)
		mbar	Pa		
Zemní plyn 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	5,0	1,70
Kapalně plyn	3B/P (G30)	37	3700	5,0	1,10
	3P (G31)	37	3700	5,0	1,20
	3P (G31)	50	5000	5,0	1,10



Hořák č. 3.

DRUH PLYNU		NOMINÁLNÍ TLAK		ZATÍŽENÍ TEPELNÉ (KW)	PRŮMĚR DÝZY (MM)
		mbar	Pa		
Zemní plyn 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	6,5	2,00
Kapalně plyn	3B/P (G30)	37	3700	6,5	1,25
	3P (G31)	37	3700	6,5	1,50
	3P (G31)	50	5000	6,5	1,25

Hořák č. 4.

DRUH PLYNU		NOMINÁLNÍ TLAK		ZATÍŽENÍ TEPELNÉ (KW)	PRŮMĚR DÝZY (MM)
		mbar	Pa		
Zemní plyn 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	8,0	2,25
Kapalný plyn	3B/P (G30)	37	3700	7,2	1,35
	3P (G31)	37	3700	7,4	1,40
	3P (G31)	50	5000	8,0	1,40

Plynová stolička FG09414

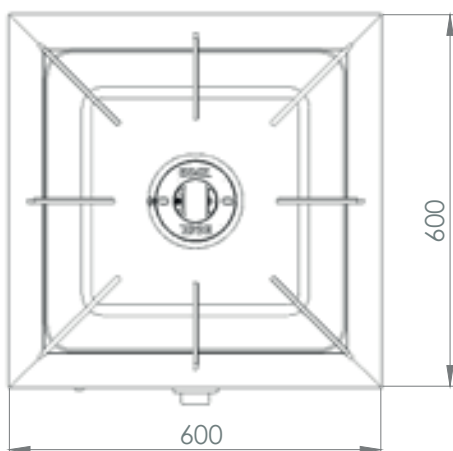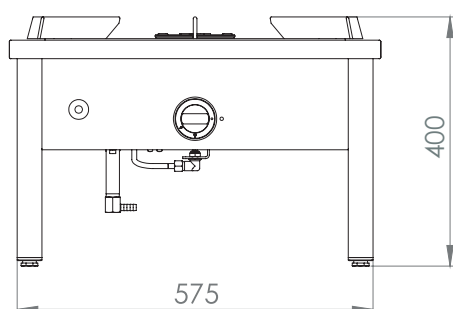

Maximální tepelný výkon:

FG09414 – 8 kW



Rozměry[mm]:

výška-400

šířka-600

hloubka-600

Plynová stolička FG09412

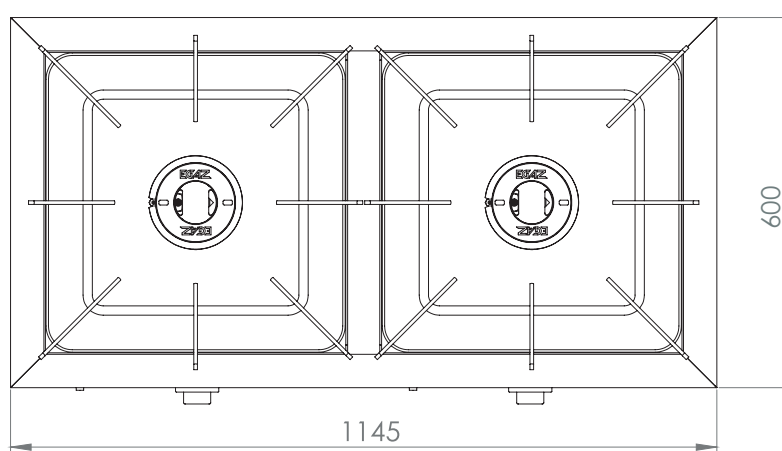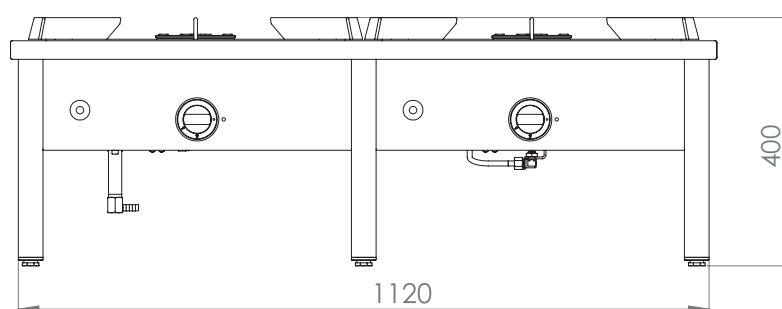

Maximální tepelný výkon:

FG09412 – 19 kW

Rozměry[mm]:

výška-400

šířka-1145

hloubka-600

5. BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY PRÁCE

Aby se předešlo možnosti vzniku úrazu popálením při obsluze a z důvodu neodborné obsluhy plynových stoliček, je nutné:

- seznámit obsluhu se zásadami správné provozování plynových stoliček podle této příručky obsluhy;
- seznámit obsluhu se základními předpisy pro provozování plynových zařízení, se zásadami bezpečné práce v kuchyňských prostorách a se zásadami poskytování první pomoci v naléhavých případech;
- nepřistupovat k práci na zařízení v případě zjištění poškození hořáku nebo ovládacích prvků nacházejících se na vnějšku zařízení;
- nedovolovat oplachování nebo mytí stoličky proudem vody;
- opravy zařízení by měly provádět příslušně školení pracovníci.

6. NÁVOD K POUŽITÍ

Před používáním stoličky je třeba věnovat pozornost správnému usazení horních částí hořáku (kalichu hořáku a plamenného kroužku). Správně nasazený plamenný kroužek je tehdy, když se pružný kroužek nacházející se na povrchu základny kalichu hořáku shoduje s výřezem nacházejícím se na obvodu plamenného kroužku. Nesprávné usazení plamenného kroužku vzhledem k kalichu je chybné a bude mít za následek špatné hoření hořáku.



POZOR!

Je velmi důležité z hlediska bezpečnosti používání a správného využití tepelné účinnosti hořáků zvolit průměr nádobí podle tepelných zatížení.

Níže uvádíme navrhované průměry nádobí pro používaná zatížení:

Výkon hořáku	Optimální průměr používaného nádobí
3 kW	300 mm
5 kW	380 mm
7 kW	420 mm
8 kW	460 mm

Otevření přívodu plynu k hořáku

Všechny stoličky mají protipožární zabezpečení.

Pro zapálení hořáku je třeba postupovat následovně:

1. Otevřít ventil na lahvi s propan-butanem, vybavené reduktorem pro plyn propan-butan.
2. Stisknout ovládací knoflík .
3. Otočit stisknutým knoflíkem do polohy „plný průtok“ (pohyb proti směru hodinových ručiček). 4 Zapalit plyn a držet stisknutý knoflík asi 10 sekund (čas potřebný k aktivaci zabezpečení). 5. Po dokončení práce s hořákem zavřete přívod plynu otočením ovládacího knoflíku do polohy „uzavřeno“ (pohyb ve směru hodinových ručiček).



POZOR!

Při používání propan-butanového plynu je nutné před ukončením práce na stoličce nejprve zavřít ventil na lahvi a poté zavřít kohout hořáku. Pro zemní plyn postupujte podle bodů 2; 3; 4 a 5.

Označení poloh kohoutu

Množství plynu přiváděného k hořáku je regulováno plynovým kohoutem. Kohout umožňuje dosáhnout na hořáku plamene v rozmezí od plného (plný výkon) po minimální plamen (~1/4 plného výkonu). Změna výkonu hořáku se reguluje otočením ovládacího knoflíku vlevo od polohy „0“ do polohy plný výkon. Další otočení ovládacího knoflíku způsobuje snížení výkonu hořáku až na minimální výkon.

Obr. 1 Pozice ovládacího knoflíku plynového ventilu varných hořáků



Změna druhu plynu

Činnosti spojené s přizpůsobením sporáku pro spalování určitého druhu plynu by měly provádět osoby s oprávněním k provádění plynových instalací a servisu. Přizpůsobení sporáku pro spalování zemního plynu nebo propan-butan je uvedeno v instrukcích pro instalatéra.

7. NÁVOD NA ÚDRŽBU A OPRAVY

Stoličku je třeba udržovat v čistotě. Pravidelná (denní) údržba stoličky spočívá v odstranění nečistot důkladným umytím varné desky, roštu, ovládacího panelu, hadříkem namočeným v teplé vodě s přídavkem čisticích prostředků a otřením do sucha čistým hadříkem. Nikdy nečistíte zařízení pomocí proudu vody pod tlakem.

Je třeba nechat zařízení vychladnout před čištěním. Při čištění se nesmí používat abrazivní, žíravé a korozivní prostředky.

Kromě běžných údržbových činností stoličky, je na uživateli, aby pravidelně kontroloval a udržoval prvky a sestavy plynového zařízení.

Po uplynutí záruční doby, alespoň jednou ročně, a také v případě, že zařízení vykazuje známky nesprávného fungování, je nutné zajistit provedení technické prohlídky stoličky a odstranit zjištěné závady.

Prohlídku by měl provést školený údržbář, který má kvalifikaci požadovanou v oblasti oprav plynových zařízení „K“. Řídící jednotky, které byly vyměněny během technické prohlídky, musí mít platné certifikáty typu. Do rozsahu generálního opravného zásahu patří činnosti prováděné během pravidelné prohlídky a výměna poškozených mechanických prvků. Je třeba věnovat pozornost opotřebení takových prvků, jako jsou:

- plynové hořáky,
- plynové ventily,
- termočlánky,
- iskrovník,
- piezoelektrický zapalovač,
- ovládací knoflíky,
- těsnost armatury,

8. BALENÍ, NAKLÁDÁNÍ A DOPRAVA

Stolička je balena v souladu s platnými normami. Nakládání stoličky na dopravní prostředky, vykládání a přenášení by mělo probíhat za pomoci odpovídajících zdvihacích mechanismů. Doprava by měla probíhat uzavřenými dopravními prostředky. Během přepravy by měla být stolička chráněna před posunem, převrácením, silnými otřesy a jiným mechanickým poškozením.

9. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu konstrukčních prvků, které nezhoršují pracovní, bezpečnostní a kvalitativní podmínky výroby.

10. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

LP	NÁZEVČÁSTI	TYPLUBNRKATALOGOVÝ
Plynové stoličky FG09412 / FG09414		
1	Tryska hořáku 3,4 kW: 2E (G20), 2H (G20) 20 mbar 3 P/B (G30) 37 mbar 3 P (G31) 37 mbar 3 P (G31) 50 mbar	ø 1,40 G55140 ø 0,92 G55090 ø 0,95 G55090 ø 0,85 G55085
2	Tryska hořáku 5 kW: 2E (G20) 2H (G20) 20 mbar 3 P/B (G30) 37 mbar 3 P (G31) 37 mbar 3 P (G31) 50 mbar	ø 1,70 G55170 ø 1,10 G55110 ø 1,20 G55110 ø 1,10 G55105
3	Tryska hořáku 6,5 kW: 2E (G20) ,2H (G20) 20 mbar 3 P/B (G30) 37 mbar 3 P (G31) 37 mbar 3 P (G31) 50 mbar	ø 2,00 G55200 ø 1,25 G55130 ø 1,30 G55130 ø 1,25 G55120
4	Tryska hořáku 8 kW: 2E (G20) ,2H (G20) 20 mbar 3 P/B (G30) 37 mbar 3 P (G31) 37 mbar 3 P (G31) 50 mbar	ø 2,25 G55240 ø 1,35 G55150 ø 1,40 G55150 ø 1,40 G55130
5	Plynový ventil SABA FDRG5094/1	G00382
6	Termopara L-320 Ł=25	G00396
7	Termopara L-500 Ł-25	G00397
8	Iskrovník GazproN=600	G00100
9	Piezoelektrický zapalovač	G00437
10	Ovladač 4,2	G00289
11	Nálepka fi63	G01100

Všechny výše uvedené jsou k dispozici u výrobce zařízení.

11. INSTRUKCE PRO INSTALÁTORA

Po rozbalení zařízení je nutné zkontrolovat, zda zařízení nemá viditelná poškození. Pokud byla stolička poškozena během přepravy, nesmí být připojena. Připojení stoličky k plynové instalaci by měl provést pracovník s odpovídajícími oprávněními. Stolička je zařízením vyrobeným v souladu s požadavky normy PN-EN203-1:2014 „Zařízení plynová pro zařízení hromadného stravování. Požadavky na bezpečnost“. Výše uvedená norma nařizuje, aby zařízení bylo instalováno v dobře větrané místnosti, nejlépe pod správně fungujícím odsavačem s místním digestořem.

Místnost určená k instalaci plynových zařízení musí vyhovovat pokynům uvedeným v Nařízení ministra infrastruktury o podmínkách, jakým by měly vyhovovat budovy a jejich umístění (Sb. č. 75 ze dne 12. dubna 2002, kapitola 7 - Instalace plynových zařízení).

Podle výše uvedených předpisů musí tato místnost splňovat následující kritéria:

1. Místnost určená k umístění a používání stoličky by měla mít zajištěnou nepřetržitou výměnu vzduchu (přívod dostatečného množství vzduchu pro spalování plynu a odvod spalin), a stolička by měla být instalována pod místním odsavačem – digestoří.
2. V případě používání stoličky napájené zkapačným plynem B/P nesmí být místnost umístěna pod úrovní „nuly“ (terénu), to znamená v suterénu nebo sklepe. Teplota místnosti, ve které se nachází láhev se zkapačným plynem, nesmí překročit 35°C.

4. Stoličku je třeba instalovat v vzdálenosti alespoň 0,5 m od oken, na místě umožňujícím snadný přístup k ní alespoň zepředu.
Na zadní straně stoličky by měla být nehořlavá stěna místnosti, to znamená stěna s nehořlavým povrchovým provedením. Vzdálenost boční strany zařízení od nechráněné stěny, což je stěna ze dřeva nebo jiných hořlavých materiálů, nesmí být menší než 60 cm, a od chráněné stěny, což je stěna z hořlavých materiálů, ale omítnutá nebo chráněná dlaždicemi, nesmí být menší než 30 cm.
5. Je zakázáno používat v jedné budově zkapalněný plyn a plyn z plynové sítě.
6. V místnosti, ve které je nainstalována stolička přizpůsobená pro napájení zkapalněným plynem, nelze skladovat ani používat více než dvě plynové lahve o obsahu 11 kg plynu každá. V případě používání zkapalněného plynu se doporučuje instalace baterie lahví na vnějším prostoru budovy, nebo instalace zásobníku na zkapalněný plyn.
7. Stoličku je třeba připojit k pevným plynovým instalacím, nebo s použitím flexibilních kovových hadic (používaná flexibilní hadice musí být vyrobena z nerezové oceli a splňovat normy DIN3383 a DIN3384).
8. Stoličku na zkapalněný plyn je třeba připojit s regulátorem tlaku plynu z lahve pomocí flexibilní hadice o délce nepřesahující 1,5 m a odolnosti na tlak minimálně 300 kPa, odolné vůči složkám zkapalněného plynu, mechanickému poškození a teplotě do 60 °C. Flexibilní hadice by měla splňovat platné národní požadavky a měla by být pravidelně kontrolována a vyměňována, když je to nezbytné.
9. Před připojením zařízení k plynové instalaci je nutné zkontrolovat na typovém štítku a v záručním listu, pro jaký typ plynu je zařízení určeno a zda odpovídá druhu plynu v dané plynové instalaci.
10. Umístit sporák na tvrdém nehořlavém podkladu s dodržení výše uvedené vzdálenosti od stěn, vyrovnat sporák pomocí nastavitelných nožiček. Připojit k plynové instalaci podle bodů 7 a 8. Zkontrolovat těsnost spojení pomocí spreje pro detekci úniků.

11. Přizpůsobení stoličky do jiného druhu plynu:

Chcete-li přizpůsobit stoličku pro spalování jiného druhu plynu, je nutné v hořáku vyměnit trysky. Rozměry trysek pro jednotlivé druhy plynu jsou uvedeny v tabulkách v bodě „Technické charakteristiky“. Příprava stoličky pro spalování zemního plynu nebo zkapalněného plynu spočívá v:

1) Výměně trysek, viz obr. 1

- a) odstranit rošt, poté hořák a následně miskou pod hořákem, po čemž znovu nasadit hořák za účelem větší svobody práce.
- b) Klíčem plochým očkovým „7“ vyšroubovat tryšku „A“, poté zašroubovat tryšku podle výše uvedené tabulky.

2) Regulace plamene hořáku


- a) stiskněte tlačítko na předním panelu zařízení (levý dolní roh) a nastavte knoflík do polohy maximálního plamene držte až termopara udrží plamen

- uvolněte zajišťovací šroub „C“
- při spouštění nebo zvedání vzduchové clony „B“ je třeba sledovat plamen hořáku a nastavit ho tak, aby nehasl a hořel maximálním plamenem
- po dokončení regulace je nutné dotáhnout šroub „C“ klíčem imbusovým „4“

b) regulace úsporného plamene

- zapněte hořák (činnost popsána v bodě „a“) a poté nastavte knoflík do polohy minimálního plamene
- sundat knoflík a hemk sebe
- regulační šroub „A“ je viditelný na rys. 2 nachází se levě straně plynového ventilu
- otočit šroub „A“ plochým šroubovákem pro zmenšení plamene a nebo otočením pro zvětšení plamene

- úsporný plamen by měl činit 30% řádného plamene
- energicky otočit knoflík z úsporné pozice na plno a zkontrolovat, zda plamen neuhasne.

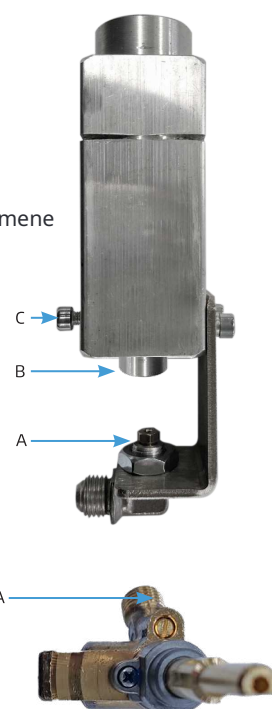

Nastavení clony:

Hořák č. 1.

DRUH PLYNU		NOMINÁLNÍ TLAK		ZATÍŽENÍ TEPELNÉ (kW)	CLONA (MM)
		mbar	Pa		
Zemní plyn 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	3,4	4,8
Kapalný plyn	3B/P (G30)	37	3700	3,4	žádný
	3P (G31)	37	3700	3,4	žádný
	3P (G31)	50	5000	3,4	žádný

Hořák č. 2.

DRUH PLYNU		NOMINÁLNÍ TLAK		ZATÍŽENÍ TEPELNÉ (kW)	CLONA (MM)
		mbar	Pa		
Zemní plyn 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	5,0	5,5
Kapalný plyn	3B/P (G30)	37	3700	5,0	19,1
	3P (G31)	37	3700	5,0	13,6
	3P (G31)	50	5000	5,0	6,8

Hořák č. 3.

DRUH PLYNU		NOMINÁLNÍ TLAK		ZATÍŽENÍ TEPELNÉ (kW)	CLONA (MM)
		mbar	Pa		
Zemní plyn 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	6,5	žádný
Kapalný plyn	3B/P (G30)	37	3700	6,5	3,2
	3P (G31)	37	3700	6,5	2,9
	3P (G31)	50	5000	6,5	3,7

Hořák č. 4.

DRUH PLYNU		NOMINÁLNÍ TLAK		ZATÍŽENÍ TEPELNÉ (kW)	CLONA (MM)
		mbar	Pa		
Zemní plyn 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	8,0	15,5
Kapalný plyn	3B/P (G30)	37	3700	7,2	žádný
	3P (G31)	37	3700	7,4	žádný
	3P (G31)	50	5000	8,0	4,7



POZOR!

Výměnu trysek je třeba provést při uzavřeném kohoutu, který odpojuje plyn na plynové instalaci.

Po přepnutí zařízení na jiný typ plynu než je původní nastavení, je nutné tuto skutečnost oznámit Výrobci za účelem získání nové typové štítku, která určuje nové nastavení.

Kontrola vstupního tlaku

Stolička má zkracovač pro měření vstupního tlaku, který se nachází na trubce blízko ventilu. Aby bylo možné změřit vstupní tlak plynu, je třeba demontovat šroub ze zkracovače a připojit přístroj pro měření tlaku pomocí ohebné trubice. Po provedení měření a zaznamenání jeho hodnoty je nutné uzavřít přívod plynu, odpojit měřicí přístroj a utáhnout šroub tak, aby plyn neunikal. Změřený tlak by měl odpovídat hodnotě uvedené v charakteristice hořáků.

12. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A LIKVIDACE

Podmínky cyklu životnosti produktu neumožňují vyhazovat zařízení na místech, která by mohla představovat nebezpečí pro životní prostředí. Dovoluje se dočasné skladování nebezpečného odpadu za účelem jeho pozdějšího odstranění. Je nutné dodržovat předpisy týkající se ochrany životního prostředí platné v zemi, kde se zařízení používá.

Je nezbytné předat zařízení specializovaným firmám za účelem sběru, demontáže a likvidace.

Je třeba demontovat zařízení, rozdělit komponenty a umístit je do skupin podle jejich chemického charakteru, přičemž je třeba mít na paměti, že část z nich může být podrobena recyklaci a znovu využita podobně jako komunální odpad. Před likvidací je nutné zajistit, aby zařízení nebylo způsobilé k dalšímu použití, odpojením jeho napájecího kabelu.

Materiál vzniklý zlikvidováním, pokud nebude znovu využit, je třeba předat do sběrného místa nebo na skládku odpadu v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že s ním lze zacházet jako s odpadem pocházejícím z domácnosti. Je třeba jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a lidi.

Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku je třeba kontaktovat výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadu.

Demontážní operace zařízení musí být prováděny kvalifikovaným personálem.

Pokud je plánována pozdější montáž zařízení, všechny činnosti je třeba provádět s nejvyšší péčí, aby nedošlo k poškození jeho částí.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo nepříjemnosti způsobené neautorizovaným personálem obsluhujícím zařízení.



LIKVIDACE

Balení a materiál jeho výroby jsou z 100 % recyklovatelné a jsou označeny symbolem



Při likvidaci je nutné dodržovat platné místní předpisy. Součásti balení (plastové sáčky, kousky polystyrenu atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, neboť představují potenciální nebezpečí.

Zařízení bylo vyrobeno z materiálů vhodných pro recyklaci. Toto zařízení je označeno jako shodné s Evropskou směrnicí o odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto zařízení můžete pomoci předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v příložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být považováno za běžný domácí odpad. Je třeba je předat do specializovaného místa zabývajícího se likvidací a recyklací elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je nutné zajistit, aby nebylo použitelné (aby nebylo možné jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dvířek, polic a dalších prvků, které mohou představovat nebezpečí. Není dovoleno, aby se na zařízení dalo šplhat nebo se v něm zavřít. Zařízení je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu, odvézt je do speciálního sběrného místa; nenechávejte zařízení bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

DEKLARACE SHODY

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými evropskými směrnicemi a odpovídajícími normami. Po získání této shody výrobce prohlašuje, že jeho produkty jsou v souladu s platnou evropskou legislativou a proto jsou opatřeny příslušnou značkou CE, která umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Deklarace shody je na žádost uživatele k dispozici v elektronické nebo tištěné podobě v sídle výrobce.

Producent: EGAG - Producent mebli i urządzeń gastronomicznych, ul. Limanowskiego 95k, 26-600 Radom, Polska.

Dystrybutor: MM Gastro, ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal dotted lines.

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for writing or drawing.

